

Technical *Info*

**Dişli kayış kiti CT 957 K1 – WP4 için kurulum talimatları:
örn. Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4- /1,6- 16V**

Hata görüntüsü:

Dişli kayışta önemli bir genişlik kaybı meydana gelmiştir ve yeterince geniş olmadığından dolayı yırtılmıştır. (Şek.1)

Şek. 1



Hatanın nedeni:

Dişli kayışın kenarları eğri ayarlanmış bir germe makarasından dolayı aşınmıştır. (Şek.2)

Germe işlemi sırasında, ayar eksantriği saat yönünün tersine çevrilmemiştir.

Şek.2



Şek.3

Hatanın giderilmesi:

Gergi kasnağının montajı sırasında karşıt tutucunun usullere uygun şekilde vida delikli kapağa kancalanması sağlanacak ve germe işlemi sırasındaki dönme yönüne uyulacaktır. (Şek.3)

