

### ContiTech

#### Upute za montažu kompleta razvodnog remena CT 957 K1 / K2: npr. Audi / Škoda / Seat 1.4 16V

##### Vrsta oštećenja:

Razvodnom remenu jako se smanjila širina i zbog toga se istrošio (sl. 1).

##### Uzrok greške:

Razvodni remen pomaknuo se na jednu stranu zbog iskrivljene zatezne remenice (sl. 2).

##### Uklanjanje greške:

Pri montaži zatezne remenice potrebno je osigurati propisno zabravljene hvatač u središtu rupe poklopca. Kada se razvodni remen dvaput okrene, provjerite da li je remen centriran (sl. 3).

sl. 1



sl. 2



sl. 3

